

胆沢ダムにおけるテールアルメの変状調査について（その2）

補強土 地震被害評価 変形調査

JFE商事テールワン(株) 正会員 ○木村 隆志
JFE商事テールワン(株) 正会員 関屋 智明
JFE商事テールワン(株) 正会員 太田 均
財団法人土木研究センター 正会員 苗村 正三

1. はじめに

「平成20年岩手宮城内陸地震」で被災した胆沢ダム建設用のコア材（グリズリ）選別施設¹⁾のコンクリート本体擁壁（以下、U型擁壁）と翼壁（テールアルメ）の供用期間終了に伴う、解体・撤去に際し、国土交通省胆沢ダム工事事務所の協力のもと、変状したテールアルメ内部の詳細観測を行った。ここでは、観測調査およびストリップの引抜き試験について述べる。

2. テールアルメ内部の状態観測調査

2-1. 調査概要

テールアルメ内部の状態観測調査は施設の解体撤去の工程に沿って進めた。ストリップの調査位置まで段階的にツボ掘り（写真-1）を行い、テールアルメ構成部材の変形や破損・欠損等の有無について詳細に観測を行った。調査手順は、①テールアルメの天端（GL-0m）まで掘削、②GL-0mより段階的にツボ掘り調査（ストリップの引込み、部材の状態を観察）、③GL-3.0mまで全面掘削、④GL-3.0mより段階的にツボ掘り調査（ストリップの引込み、部材の状態を観察）、の4段階で実施した。段階的なツボ掘り調査（図-1）は、変状モードの異なるU型擁壁左右2箇所（右側）のテールアルメに対して行った。左側テールアルメの変状は「壁面材のはらみ出しによる変位」であり、右側テールアルメの変状は「開口部からの盛土材こぼれ出しによる変位」である²⁾。調査範囲は両箇所ともに、幅7.5m（スキン5枚）深さ6m規模のツボ掘り（2段階に分割）とし、端部を除く観測可能な範囲で実施した。また、壁面とストリップを連結する接合部材（コネクティブとボルト・ナット）の変状や損傷についてはその都度、目視による観察および計測を行った。

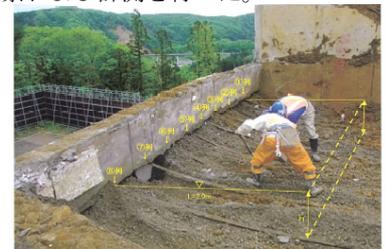
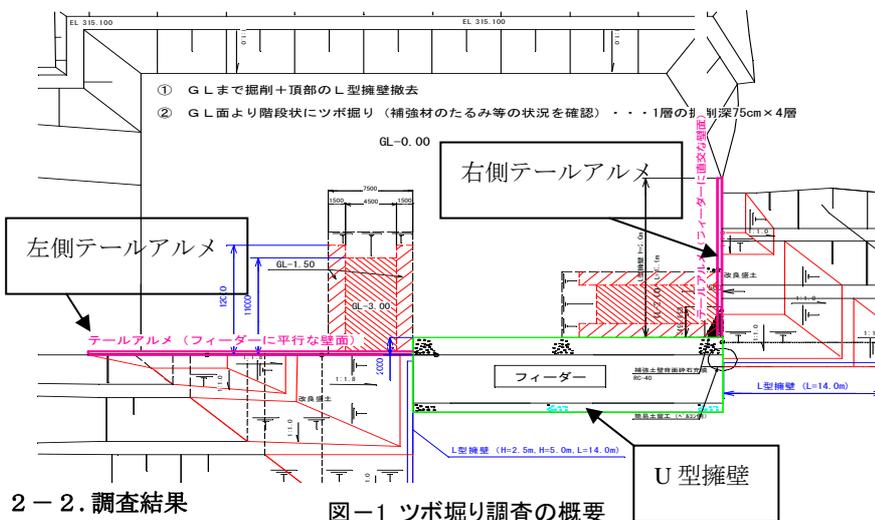


写真-1 盛土の掘削状況 (GL-0.375m)



写真-2 引込み沈下量の測定

2-2. 調査結果

図-1 ツボ掘り調査の概要

① ストリップの引込み沈下量の測定結果

ツボ掘りにより、ストリップが壁側から盛土側の一定量に漸近するように沈下する傾向が認められた。これらの沈下性状は、水平に設置した水糸からのストリップの引込み沈下量として0.5m間隔で測定（写真-2）した。引込み量の測定は、延べ47本のストリップについて実施し、その結果を図-3、図-4に示した。

ストリップの引込み沈下量の最大値は、U型擁壁との開口部から裏込め土のこぼれ出しが確認された右側テールアルメで0.75m程度が観測され、その他の箇所ではストリップの引込み沈下量は0.5m以下に納っていた。

② 壁面接続部付近の引込み角度と深度との関係

ストリップの最大引込み角度（壁から0.5m位置の割線傾斜角度）と深度との関係を図-5、図-6に示した。引込み角度は右側テールアルメのU型擁壁との開口部付近の天端で最大45°に近い角度が生じ、その他の箇所では最大で30°以下であった。一方、盛土が深部になるほどストリップの引込み角度は減少しており、近似式（左側 $y = -1.47x + 21.6$ ，右側 $y = -2.1x + 25.1$ ）からの推定では、盛土材と基礎地盤との境界付近でほぼ零に収束した。

